

RÖVIDHULLÁMÚ INFRAVÖRÖS FESTÉKSZÁRÍTÓ AUTÓKRA

B1M, B1, B2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Forgalmazó:

ALFAWELD Kft.

Cím: 1103 Budapest, Vaspálya u. 54.

Tel: 06-20/388-3837; 06-20/238-3968

E-mail: hegesztogep@gmail.com

Web: www.hegesztogep.net

BEVEZETŐ

A rövidhullámú infravörös **Festékszárító B1M, B1, B2** -es modelleket arra tervezték, hogy az autókra rászárítsa a festéket. A szárítás rövid időt igényel, garantálja, hogy a festés hosszú életű lesz és igen költséghatékony. Használata kényelmes és rugalmas: minden helyszínen dolgozhatunk vele. Kérem, olvassa el figyelmesen az útmutatót a sérülések és áramütés (akár halálos is) elkerülése végett!

I. JELLEMZŐK

B1M: Manuális, azaz kézi. Kicsi, könnyen vihető kézben. A szárítási idő tetszés szerint állítható.

B1, B2: Magassága 20 – 160cm-es magasság között állítható. Elektronikus időzítővel rendelkezik, beállítható rajta az előmelegítési és a szárítási idő. A B1-es egy fénycsővel, a B2-es két fénycsővel rendelkezik. A B2-es mindkét csövét használhatja egyszerre, vagy akár bekapcsolhatja csak az egyiket is.

II. MŰSZAKI LEÍRÁS

JELLEMZŐK	B1M	B1	B2
Bemeneti áram	4A	4,6A	9,1A
Bemeneti feszültség	230V / 50Hz		
Rövidhullámú infravörös halogén cső	1x500W	1x1050W	2x1050W
Teljesítmény	500W	1000W	2000W
Időtartomány	—	2x35 min	2x35 min
Szárítási terület	0,3x0,4m	0,6x0,4m	0,6x0,8m
Optimális szárítási idő	15 – 30 min	15 – 30 min	15 – 30 min
Szárítás hőmérséklete	60°C - 70°C	60°C - 70°C	60°C - 70°C
Digitális kijelző	—	—	—
Ultrahangos távolságmérő	—	—	—
Infravörös hőmérő	—	—	—
Emelés préselt levegővel	—	—	—

III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Figyelem: Mindhárom modellnek van előmelegítési üzemmódja, amivel megnövelhető a festési hőmérséklet. Ezáltal elkerülhető, hogy a festék leváljon a felületről vagy csomósan száradjon meg. Az előmelegítés közben normális, ha a fénycső villog/pislákol.

B1M: (Manuális/kézi)


Könnyen használható bármely területen. A lámpa búróján hátul található kapcsolóval indítható el a szárítás, miután bedugta a konnektorba a vezetékét.

Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V

Távolítsa el a műanyag védőréteget a fénycsőről.

Szárítás alatt és után ne érjen a lámpához, mert forró és éget!

Az egy fénycsöves B1 üzembe helyezése

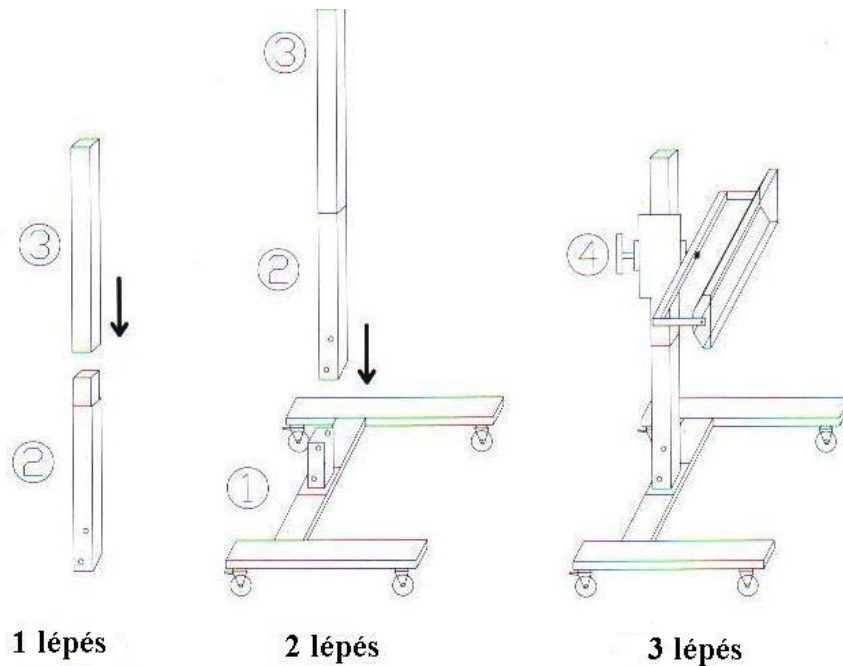


1. Ábra

1. A 3-assal jelölt felső részt helyezze bele az alsó függőlegesen álló 2-essel jelölt rúdba.
2. A 2-es rudat helyezze a talapzatba (1) és csavarozza oda.
3. Erősítse a lámpát a szárnyas csavarral a függőleges rúdhoz, majd szorítsa meg a fogantyút. A lámpa dőlésszöge a bura oldalán lévő kallantyúval állítható. Az előre néző szárnyas csavarral forgatható.

Megjegyzés:

1. Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V
2. Távolítsa el a műanyag védőréteget a fénycsőről-
3. Amikor a lámpa magasságát állítja be, a bal kezével tartsa a lámpát, míg a jobb kezével lazítsa meg a szárnyas csavar fogantyúját, kettőt tekerve rajta. Ezután mindkét kezével tartsa a bura két végét, miközben elmozdítja. Erre azért van szükség, mert ha leesik a bura, a fénycső károsodhat.


Működtetés

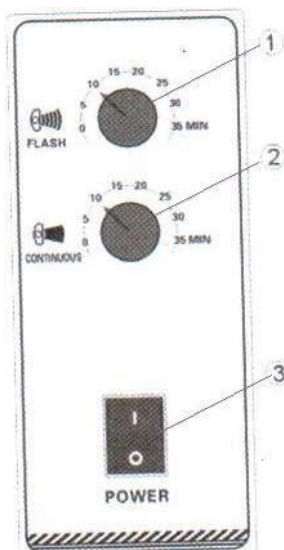

2. Ábra

1. Az előmelegítési időt az időzítő gomb (1) segítségével állítsa be.
2. A szárítási időt is állítsa be az alatta lévő időzítő gomb (2) segítségével.
3. Kapcsolja be a „Power” gombot. Így elkezdődik az előmelegítés, majd automatikusan átvált a szárításra. Ha nem akar előmelegítést, állítsa 0-ra az előmelegítés időzítő gombját (1).
4. A működés automatikusan leáll, amikor lejárt az idő. Ha folytatni akarja, először kapcsolja ki a gépet a „Power” gombbal, majd állítsa be újra az időzítőt, utána kapcsolja be a gépet a „Power” gombbal.

A két fénycsöves B2 üzembe helyezése

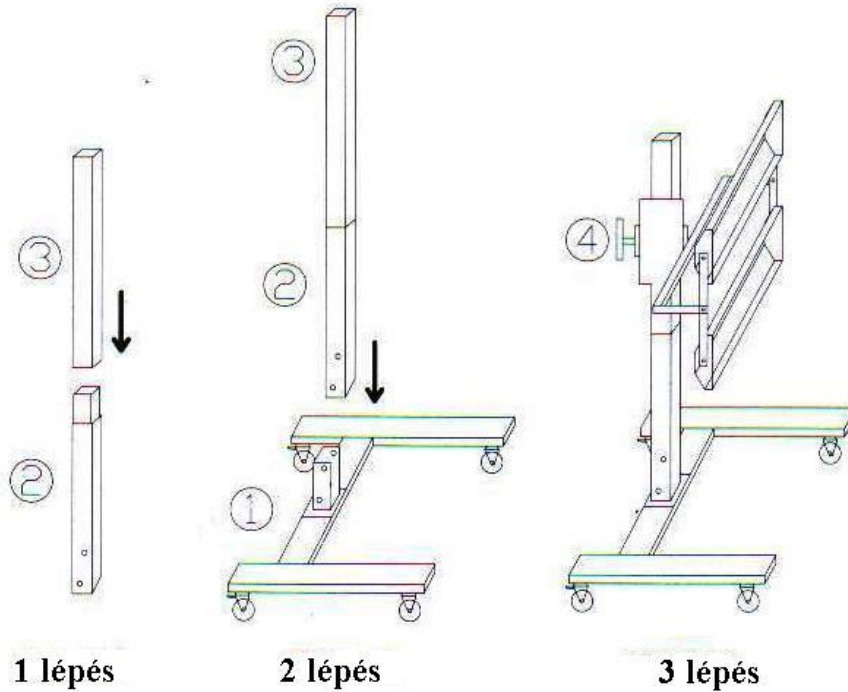


3. Ábra

1. A 3-assal jelölt felső részt helyezze bele az alsó függőlegesen álló 2-essel jelölt rúdba.
2. A 2-es rudat helyezze a talpzatba (1) és csavarozza oda.
3. Erősítse a lámpát a szárnyas csavarral a függőleges rúdhoz, majd szorítsa meg a fogantyút. A lámpa dőlésszöge a bura oldalán lévő kallantyúval állítható. Az előre néző szárnyas csavarral forgatható

Megjegyzés:

1. Tápellátás: egy fázis 10A / 230 V
2. Távolítsa el a műanyag védőréteget a szárító csőről.
3. Amikor a lámpa magasságát állítja be, a bal kezével tartsa a lámpát, míg a jobb kezével lazítsa meg a szárnyas csavar fogantyúját, kettőt tekerve rajta. Ezután mindkét kezével tartsa a bura a két végét, miközben elmozdítja. Erre azért van szükség, mert ha leesik bura, a fénycső károsodhat.

Működtetés

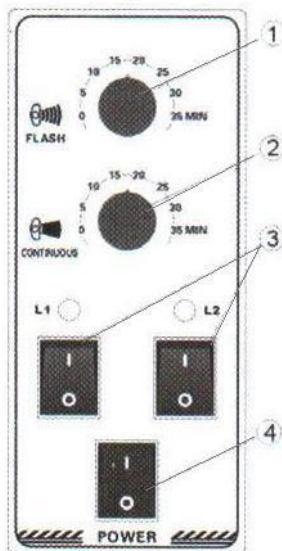

4. Ábra

1. Az előmelegítési időt az időzítő gomb (1) segítségével állítsa be.
2. A szárítási időt is állítsa be az alatta lévő időzítő gomb (2) segítségével.
3. Kapcsolja be a két fénycső kapcsolóját (3).
4. Kapcsolja be a „Power” gombot. Így elkezdődik az előmelegítés, majd automatikusan átvált a szárításra. Ha nem akar előmelegítést, állítsa 0-ra az előmelegítés időzítő gombját (1).
5. A működés automatikusan leáll, amikor lejárt az idő. Ha folytatni akarja, először kapcsolja ki a gépet a „Power” gombbal, majd állítsa be újra az időzítőt, utána kapcsolja be a gépet a „Power” gombbal.

IV. KARBANTARTÁS

1. Tilos gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok környezetében használni a festékszárítót, mert tűzveszélyes.
2. Ha olyan helyiségben használja a gépet, ahol a festést végezték, szárítás előtt elszívóval tisztítsa meg a levegőt.
3. A fénycsövet és a bura belső részének tisztítását alkoholos puha ruhaanyaggal vagy alkoholos vattával végezze. Csak azután kezdje tisztítani, miután áramtalanította a gépet és hagyta lehűlni. Előbb várja meg, hogy elpárologjon az alkohol, és csak utána indítsa be a lámpát, mert robbanásveszélyes.
4. Vigyázat! Egyenetlen talajon mozgatva a gépet könnyen felborulhat.
5. A földelés csak a megfelelő kimenethez csatlakoztatható a megfelelő irányban. Ha nem biztos benne, kérdezzen meg egy szakembert. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat.
6. A szárítási területtől min. 4 méter távolságot kell tartani.
7. Ha indítás után nem ég egy cső, akkor ez lehet azért is, mert kilazult a foglalata. Ilyen esetben kapcsolja ki a gépet és szorítsa meg a foglalatot a kardobozban.
8. Esőben és nedves helyiségben (pl.: uszoda, fürdőszoba) ne használja a gépet, mert áramütést okozhat vagy károsodhat a gép.
9. **Kinti** használatkor használja a „W-A” vagy a „W” –vel jelölt **kábeleket**.
10. A kábelek ne érintkezzenek forró, olajos vagy éles felülettel.
11. Ne fedje le a gépet, mert túlmelegedhet és ez tűzveszélyes.
12. A lámpa nem lehet bekapcsolva, ha nincs előtte szárítandó felület.

V. AJÁNLOTT

1. Megfelelő öltözet: ne viseljen bő ruhákat és lelógó kiegészítőket. A hosszú haját érdemes összekötni.
2. Működés közben szerszámmal se érjen a lámpához, mert áramütést okozhat.
3. Miután befejezte a munkát kapcsolja ki a gépet és húzza is ki az áramból, mielőtt elmegy.
4. Gyerekek ne legyenek a környéken működés közben és ne is tudják bekapcsolni a leállított gépet.

VI. FÉNYCSŐ KICSERÉLÉSE

1. Áramtalanítsa a gépet.
2. Vegye le a fénycső előtti védőrácsot: egyszerűen fogja meg és húzza maga felé, így kipattan a helyéről.
3. A bura oldalát szerelje le a csavarok kilazításával.
4. A fénycső tartóját is szerelje le, vegye ki a csövet.
5. Ugyanazzal a modellel helyettesítse a fénycsövet.
6. Szerelje vissza az oldalakat és a védőrácsot.

VII. MEGHIBÁSODÁS ÉS JAVÍTÁS

Meghibásodás	Oka	Megoldás
Apró lyukak a festésen	1, Túl közel helyezte a szárítót a felülethez 2, Nem volt elég az előmelegítési idő.	1, Helyezze távolabb. 2, Növelje az előmelegítési időt.
Foltos lett a felület	1, Túl hosszú volt a szárítás 2, Túl közel volt a szárító	1, Rövidebb szárítás 2, Állítsa távolabbra a szárítót
Egyenetlenül szárít	A szárító és a felület nincs egy magasságban	Állítsa a szárítót a megfelelő magasságba